VAISALA



Caractéristiques

- Taille compacte
- Précision HR jusqu'à +1,0 % HR
- Précision de température jusqu'à +0,2 °C (0,36 °F)
- Plage de mesure de la température -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
- La purge chimique offre une meilleure résistance aux produits chimiques
- Modbus RTU en RS-485
- Compatible avec les transmetteurs de la série Indigo et le logiciel PC Insight
- Certificat d'étalonnage traçable : 6 points pour l'humidité, 1 point pour la température

Sonde d'humidité et de température murale HMP1

La sonde d'humidité et de température HMP1 Vaisala HUMICAP® est conçue pour effectuer des mesures ambiantes dans les espaces intérieurs. La tête et le corps de la sonde sont intégrés en une seule unité sans câble entre eux. La sonde HMP1 peut être directement connectée aux transmetteurs de la série Indigo200 pour former un transmetteur mural.

Connectivité flexible

La sonde est compatible avec les transmetteurs de la série Indigo de Vaisala et peut être utilisée comme un transmetteur RTU Modbus numérique autonome sur un bus série RS-485. Pour faciliter l'accès aux fonctionnalités d'étalonnage sur site, d'analyse et de configuration, la sonde peut être connectée au logiciel Vaisala Insight pour Windows®. Pour plus d'informations, voir www.vaisala.com/insight.

La purge chimique réduit les effets des contaminants

Dans les environnements ayant des concentrations élevées de produits chimiques et d'agents nettoyants, l'option de purge chimique aide à maintenir la précision des mesures entre chaque étalonnage.

Elle consiste à chauffer le capteur pour éliminer les produits chimiques nocifs. Cette fonction peut être lancée manuellement ou programmée pour intervenir à intervalles prédéterminés.

Montage avec support de sonde

La sonde HMP1 est livrée avec un support de sonde pour un montage mural. Le support de sonde fournit une fixation sûre qui permet à la sonde d'être retirée sans enlever la base du support.



Support de sonde

Utiliser avec Indigo200

Avec un transmetteur de la série Indigo200, HMP1 forme une seule unité murale sans câble de sonde ni support de sonde nécessaire. Poussez simplement la sonde directement dans le connecteur du transmetteur Indigo200 et tournez la molette de verrouillage pour maintenir la sonde en place. Les paramètres de la sonde peuvent être configurés via le transmetteur.



HMP1 avec série Indigo200


Données techniques

Performance de mesure


Humidité relative tolérée en fonctionnement

Hamilatte relative toleree en fonctionnement	
Plage de mesures	0 100 % HR
Précision à +23 °C (+73,4 °F) 1) 2)	±1,0 %HR (0 90 %HR)
Incertitude d'étalonnage en usine ³⁾	±0,7 % HR (0 40 % HR) ±1 % HR (40 95 % HR)
Sonde	HUMICAP® I
Temperature (Température)	
Plage de mesures	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Précision à +23 °C (+73,4 °F) 1) 2)	±0,2 °C (±0,36 °F)
Incertitude d'étalonnage en usine ³⁾	±0,1 °C (±0,18 °F) à +23 °C (+73,4 °F)

- Définie par rapport à une référence d'étalonnage. Y compris la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité.
 Dans des conditions ambiantes typiques.
 Définie comme ±2 fois les limites d'écart type. Des variations mineures sont possibles ; voir le certificat
- d'étalonnage.

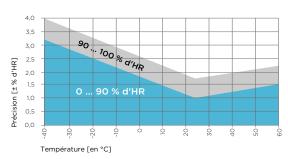

Précision de la mesure de l'humidité HMP1 comme fonction de la température

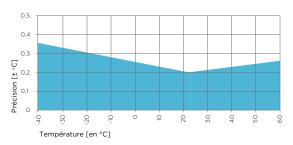

Précision de la mesure de la température HMP1 sur toute la plage

Paramètres de sortie

Humidité absolue (g/m³)	Humidité relative (%HR)
Humidité absolue à NTP (g/m³)	Humidité relative (point de rosée/ point de givre) (%HR)
Température du point de rosée (°C)	Température (°C)
Température de point de rosée/point de givre (°C)	Concentration en vapeur d'eau (ppm _v)
Température de point de rosée/point de givre à 1 atm (°C)	Concentration en eau (base humide) (% vol)
Température du point de rosée à 1 atm (°C)	Fraction massique d'eau (ppm _w)
Différence de la température du point de rosée (°C)	Pression de vapeur d'eau (hPa)
Enthalpie (kJ/kg)	Pression de saturation de la vapeur d'eau (hPa)
Rapport de mélange (g/kg)	Température de bulbe humide (°C)

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Température de stockage	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Environnement de mesure	Pour l'air, l'azote, l'hydrogène, l'argon, l'hélium et l'oxygène ¹⁾
Indice de protection	IP50
Conformité CEM	EN 61326-1, environnement électro- magnétique industriel


Consultez Vaisala en cas de présence d'autres agents chimiques. Tenez compte des réglementations de sécurité en présence de gaz inflammables.

Entrées et sorties


Tension d'alimentation	15 30 V CC
Consommation électrique	2 mA typique, maximum 200 mA.
Sortie numérique	RS-485, non isolée
Protocole	Modbus RTU

Spécifications mécaniques

Connecteur	Mâle M12 à 5 broches codé A
Poids	38 g (1,34 oz)
Matériaux	
et d'humidité	AISI316
Corps de sonde	PBT

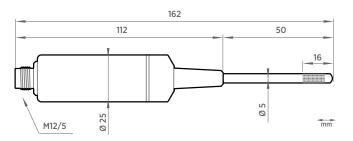

Dimensions de la sonde HMP1

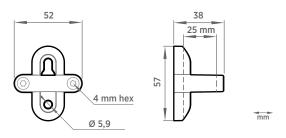

Dimensions du support de sonde ASM213582

Accessoires

USB2 Adaptateur USB Indigo 1)

1) Logiciel Vaisala Insight pour Windows disponible à l'adresse www.vaisala.com/insight



